

## 2024 年 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类赛项：智能装备设计与数字孪生制造

初赛样题 实践环节 任务书

高职/技师学院组

(时间：180 分钟)

2024 年 3 月

说明：

任务书共 31 页，包含子任务 1~子任务 4，比赛时长 180 分钟

## 一、任务背景

A 设备公司新型五轴设备（图 1）研发成功后，成功销售至 B 制造企业。为了在服务端提高竞争力，A 公司不仅承诺提供优质设备，同时为 B 企业提供配套的数字化双胞胎数据文件，帮助客户摆脱传统设备电气测试及制造仿真必须设备停产才能进行的现状。根据合同要求，由售后服务部现场工程师进行现场交付：

【1】在硬件生产完成之前，结合与真实设备一致的 3D 文件提前完成智能装备模型的特定机械部件的设计、完整运动关系建立、系统 NC 参数的设定及 PLC 调试；

【2】避免客户同质化竞争，对控制系统功能界面进行客户定制；

【3】设备生产出来之前，基于以上智能装备模型与 NC/PLC 电气设置，基于样件工艺设计进行夹具设计、程序编制、加工仿真。

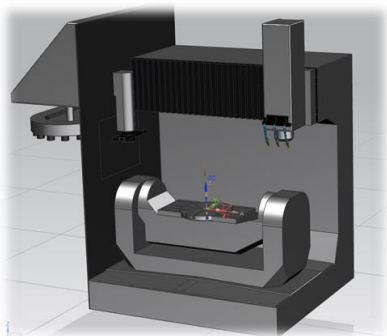


图 1 五轴生产设备机械结构简图

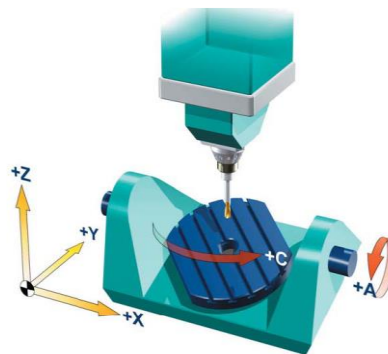


图 2 五轴生产设备运动坐标

## 二、任务平台描述

智能装备设计与数字孪生制造赛项配套任务平台为 TIA Portal 和 Create My Virtual Machine (简称 CMVM) 如图 3 所示。CMVM 为工业级数控数字化孪生软件在环技术平台，该软件提供智能制造复合型人才工作环境，贯穿制造业“产品设计-生产规划-生产工程-生产执行”整个流程。基于真实的数控系统内核与 CAD 设计及 TIA 结合，满足“机械设计-运动关系建立-数字化电气调试-夹具与工艺设

计-程序编制-3D 制造仿真”的全生命周期。各种系统操作、编程功能与控制器本身完全相同，所有的电气调试数据、程序编程仿真数据可以直接导入真实的硬件设备。



图 3 赛项配套任务平台 TIA Portal 和 Create My Virtual Machine

### 三、任务要求

你作为 A 公司的技术工程师，受公司委派完成指定机床的机械部件设计、运动关系建立和电气调试，完成指定五轴机床的定制化功能开发，并以 B 公司生产承接的零件为对象，在该五轴机床模型上完成生产规划及设计、程序编制及加工仿真。包括 4 个子任务，其中子任务 1 在 CMVM 中选择“新建项目”-“空项目”，创建新的空白虚拟机床；子任务 2、3、4 在 CMVM 中选择“新建项目”-“模板项目”，使用“SinuMill3+2-AC.vcp”模板；CNC-SW 必须选择“6.20 HF1”具体要求如下：

#### 3.1 子任务 1：电气调试阶段（30 分）

**子任务描述：**为帮助用户更快速地完成机床的功能调试，保证机床的合格率，从而更快的使机床投入到生产中，要求对提供的 3D 机床模型进行特定机械部件的设计与装配，使用 Machine Builder 对整体的 3D 机床模型进行运动关系建立，使用 Create MyVirtual Machine 软件和 TIA 软件进行数控机床的电气功能开发和调试，其中 MCP 采用 IE 连接方式，具体要求如下：

##### 3.1.1 机床模型与运动学设计（10 分）

快速创建和配置加工中心，进行功能测试和优化设计。根据给定的机床参数和产品规格，进行机床部件模型的数字化设计，在 MB（Machine Builder）软件中创建和编辑机床部件并为给定的机床建立运动学机器模型，具体要求如下：

### 3.1.1.1 设计机床 3D 模型（3 分）

以定柱式立式加工中心（十字滑台结构）为例，机床参考结构如图 4 所示。根据提供机床各部件的 STL 文件，结合下表中立式加工中心的主要参数，采用 CAD 软件完成鞍座和工作台 3D 模型的设计，并导出为 STL 格式。

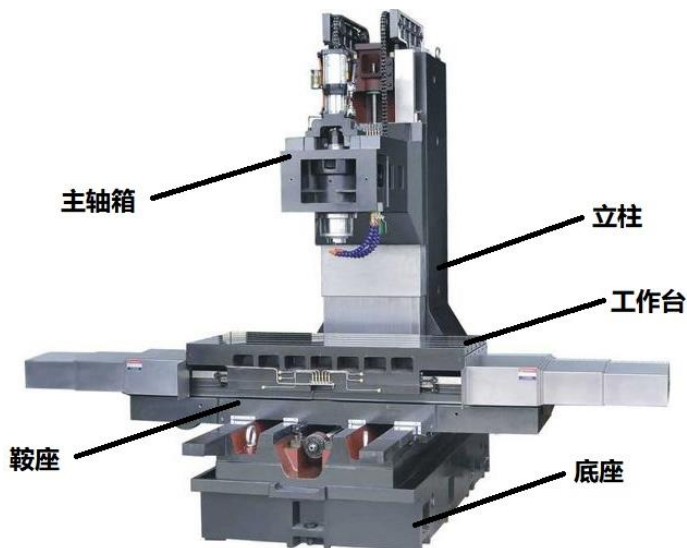


图 4 十字滑台式立式加工中心结构图

立式加工中心主要参数如表 1-1：

表 1-1

| 项目   |                | 单位 | 主要参数                 |
|------|----------------|----|----------------------|
| 加工范围 | X 轴行程          | mm | 800                  |
|      | Y 轴行程          | mm | 500                  |
|      | Z 轴行程          | mm | 550                  |
|      | 主轴端面至工作台距离     | mm | Min: 100<br>Max: 650 |
| 工作台  | 工作台尺寸（长*宽）     | mm | 1000*600             |
|      | T 形槽（槽数*宽度*间距） | mm | 5*18*125             |

（1）十字滑台结构由底座（采用提供的 BASE 文件，不需要选手设计及建模）、鞍座和工作台组成，鞍座带着工作台在底座上做前后方向（Y 方向）运动，工作台在鞍座上做左右方向（X 方向）运动。依据提供的机床结构参数，选手自行设计鞍座模型参数并采用 CAD 软件进行 3D 建模，并在鞍座前侧面输入“CIMC”字样，字样大小尽量覆盖整个平面并拉伸，拉伸厚度为 8mm。最后将鞍座的 3D

模型导出为 STL 格式（文件以 SADDLE 命名）；

（2）结合提供的机床结构参数和国标文件(GB/T 158-1996)，选手自行设计带有 T 形槽结构的工作台模型参数并采用 CAD 软件进行 3D 建模, 最后将工作台的 3D 模型导出为 STL 格式(文件以 TABLE 命名)。

### 3.1.1.2 建立机床运动学模型（7 分）

根据提供和自行设计的各部件文件，结合立式加工中心的主要参数，选手采用 MB 软件，建立运动学机器模型。

（1）在 MB 软件中创建新的机床模型，命名为“SinuMill 3X”并以“mkc”格式保存该机床文件；

（2）遵循右手笛卡尔坐标系法则，基于给定的机床结构（BASE.STL）和主要参数，搭建机床第一条运动链：①完成机床 Z 轴运动关系的设置（机床 Z 向原点坐标值（InitialValue）设为 0），并正确导入立柱（COLUMN）和主轴（SPINDLE）实体，实体位置调整至工作台中心上方；②完成机床主轴运动关系的设置；③完成刀具运动关系的设置；

（3）遵循右手笛卡尔坐标系法则，基于给定的机床结构（BASE.STL）和主要参数，搭建机床第二条运动链：①完成机床 Y 轴运动关系的设置（机床 Y 向原点坐标值（InitialValue）设为 0），并正确导入鞍座（SADDLE）实体；②完成机床 X 轴运动关系的设置（机床 X 向原点坐标值（InitialValue）设为 0），并正确导入工作台（TABLE）实体；③完成工件运动关系的设置；④完成夹具运动关系的设置；

（4）基于给定的机床部件文件，正确导入本体（BASE）、防护罩（HOUSE）和门（DOOR）实体。

### 3.1.2 创建虚拟机床及 3D 仿真验证（4 分）

（1）使用“Create MyVirtual Machine”创建一个新项目（空白虚拟机床），项目名称为“抽签组号-序号”，例如第一组第一位：“1-1”；

（2）机床轴名分别命名为 X\Y\Z\SP；

- (3) 定义 X\Y\Z 为直线轴，SP 为主轴；
- (4) X\Y\Z\SP 各轴对应的轴号分别是 1\2\3\4；
- (5) 打开 CMVM 软件后，正确创建机床模型文件夹（CMVM 软件中以 Memory Card 形式打开，在 Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\Automation\SINUMERIKONE\ncu\card\oem\sinumerik 文件夹中新建以“3d”命名的文件夹，并在 3d 文件夹中新建以“model”命名的文件夹）；
- (6) 把建立好的机床运动学模型文件保存在 model 文件夹中；
- (7) 启动虚拟机床文件，在虚拟机床的“3D 仿真”界面中正确显示自行设计的机床模型；
- (8) 在“3D 仿真”界面中，机床能正确隐藏防护罩和门；
- (9) 在“3D 仿真”的机床界面中，能正确显示任意工件和夹具。

### 3.1.3 PLC 虚拟调试（16 分）

要求使用 TIA 软件创建项目进行机床的电气功能调试，包括硬件组态、参数设置、程序编写等，完成以下功能，项目名称为“抽签组号-序号”，例如第一组第一位：“1-1”。

硬件组态信息如表 1-2（供参考）：

表 1-2

| 名称       |                         | 订货号                 | 版本   |
|----------|-------------------------|---------------------|------|
| NCU 1760 |                         | 6FC5 317-6AA00-0Axx | 6.15 |
| PLC 外围组件 | PP72/48                 | 6FC5 311-0AA00-XAA0 | /    |
|          | 72DI/48DO               | /                   | /    |
|          | Option 2AI/2AO          | /                   | /    |
|          | Option diagnostic 16 DI | /                   | /    |

用户自定义功能键及相关功能键的 I/O 地址如表 1-3（供参考）：

表 1-3

| 名称    | 地址   | 名称     | 地址    |
|-------|------|--------|-------|
| T1 按键 | I7.7 | T1 指示灯 | Q5.7  |
| T2 按键 | I7.6 | T2 指示灯 | Q5.6  |
| T7 按键 | I7.1 | T3 指示灯 | Q5.5. |

|        |      |        |       |
|--------|------|--------|-------|
| T8 按键  | I7.0 | T4 指示灯 | Q5.4  |
| T13 按键 | I6.3 | T5 指示灯 | Q5.3  |
| T14 按键 | I6.2 | T7 指示灯 | Q5.1  |
| T15 按键 | I6.1 | T8 指示灯 | Q5.0  |
| 急停开关   | I9.0 | 急停指示灯  | Q19.0 |

### 3.1.3.1 急停功能（2 分）

- (1) 按下急停开关后，系统出现“3000 Emergency Stop”触发急停功能，急停指示灯亮起；
- (2) 松开急停开关并按下复位按钮，消除急停功能，报警消除，急停指示灯熄灭。

### 3.1.3.2 建立机床绝对零点功能(机床参考点)（1.5 分）

数控机床为半闭环伺服控制系统（即各轴伺服电机自带的编码器作为位置信息和速度信息的反馈装置），X\Y\Z 轴伺服电机采用的是绝对值编码器。

- (1) 使用绝对值编码器完成 X 轴绝对零点的建立；
- (2) 使用绝对值编码器完成 Y 轴绝对零点的建立；
- (3) 使用绝对值编码器完成 Z 轴绝对零点的建立。

### 3.1.3.3 手动控制功能（3 分）

- (1) 按下“JOG”按键，激活手动方式；
- (2) 手动方式下，“3D 仿真”界面中的 3D 机床模型可实现 X\Y\Z 轴正负方向的移动控制，并且倍率开关可进行移动速度的调节，倍率 100%时的移动幅度为 3000mm/min；
- (3) 触发一下 MCP 操作面板上的 T7 按键后，系统触发“21614 轴 X/X 到达硬限位开关-”报警信息,同时 T7 按键上方指示灯点亮；按“RESET”键后报警解除，T7 按键上方指示灯熄灭；
- (4) 触发一下 MCP 操作面板上的 T8 按键后，系统触发“21614 轴 X/X 到达硬限位开关+”，报警信息,同时 T8 按键上方指示灯点亮；按“RESET”键后报警解除，T8 按键上方指示灯熄灭。

### 3.1.3.4 MDA 功能（4.5 分）

- (1) 按下“MDA”按键，激活 MDA 方式；
- (2) MDA 方式下编写 “ M03 S5000; G01 X300 Y200 Z300 F500 ” 程序段；
- (3) 按下“cycle start”按键，机床开始自动执行上述程序，进给倍率开关可进行进给速度的调节，主轴倍率开关可进行主轴速度的调节，“3D 仿真”界面中的 3D 机床模型相关轴有实际动作；

(4) 机床控制面板的“cycle start”按键和“cycle stop”按键可自由切换，实现机床自动运行功能和进给保持功能的切换。

### 3.1.3.5 报警信息显示功能（2 分）

(1) 触发一下 MCP 操作面板上的 T1 按键后，系统触发“700000 液压系统故障”报警信息（报警信息为红色字体）；

(2) 触发一下 MCP 操作面板上的 T2 按键并按复位键后，“700000 液压系统故障”报警信息解除。

### 3.1.3.6 MCS 与 WCS 坐标系切换功能（3 分）

(1) 通过 MCP 操作面板上的 MCS/WCS 按键，可实现机床坐标系和工件坐标系的切换；

(2) 通过 HMI 上的 MCS/WCS 按键，可实现机床坐标系和工件坐标系的切换；

(3) 在 MDA 方式下编写并运行“G54 G17 G90; ROT RPL=45”程序段，然后由 MDA 模式切换为手动模式 (JOG)。在手动模式下激活工件坐标系 (WCS) 并手动正负向移动 X 轴，机床模型实现 X 和 Y 轴同时移动。在手动模式下激活机床坐标系 (MCS) 并手动正负向移动 X 轴，机床模型实现 X 轴单轴移动。

**成果的评判与提交：**

子任务 1 的完成情况, 通过答题卡中的机床模型与运动学设计和 PLC 调试功能截图以及 STL 文件、mkc 文件、TIA 程序和 CMVM 机床文件 (.VCP), 进行评判。并提交以下材料：

(1) 机床部件 3D 模型文件 (STL 格式) 和机床运动模型文件 (mkc 格式), 按要求放置指定位置, 并存放到提交最终结果的压缩包中;

(2) TIA 项目程序归档文件, 项目名称及格式为“抽签组号-序号”.zap17, 按要求放置指定位置, 并存放到提交最终结果的压缩包中;

(3) 导出 CMVM 机床文件, 文件名称及格式“抽签组号-序号.vcp”, 并存放到提交最终结果的压缩包中;

(4) 每个功能实现后需要进行截图, 每个功能的不同状态截图不少于 2 张, 要求使用 PrtSc 键全屏截屏, 不允许裁剪, 并按要求粘贴到答题卡文件中指定位置。

## 3.2 子任务 2：功能开发（20 分）

**说明：**在完成该子任务过程中，所编写的程序文件及使用的图片，请点击 CMVM 软件右上角的 Memory Card 图标，打开机床存储卡文件夹，存放到存储卡的 user 文件夹下的相应目录中。具体路径：

…\AppData\Local\Siemens\Automation\SINUMERIK ONE\ncu\card\user\sinumerik\hmi\…



CMVM 软件中的 Memory Card 图标

**子任务描述：**该子任务需要根据客户需求实现用户界面的个性化定制，并根据客户要求，以上下料机器人与机床的集成为背景，开发实时数据驱动的定制化人机界面，使用户可以直观地监控机器人和机床的生产状态，以改善客户的设备调试、加工效能。并为数字化制造监控管理平台提供一定基础。具体要求如下：

### 3.2.1 开机画面定制（3 分）

完成对设备开机画面的定制，要求：

- (1) 设备启动时，画面显示如图 5（原图见附件 1.1）；
- (2) 要求开机启动画面的大小与虚拟机床的 HMI 相匹配，图片显示清晰。



图 5 开机画面

### 3.2.2 登入软键（2 分）

登入软键设计如图 6 所示，要求：

- (1) 使用  区域的第 6 个软键作为登入软键；

- (2) 软键的文本显示为“机器人管理”；
- (3) 按下该软键，打开机器人管理界面。



图 6 机器人管理界面的登入软键

### 3.2.3 机器人管理界面（15 分）

该界面显示在机床自动加工过程中的时间效率信息、工件数量信息。要求：

- (1) 机器人管理界面的要素和布局如图 7 所示；
- (2) 使用的背景图片见附件 1.2，可根据需要裁剪并调整大小；
- (3) 软键设置

该界面第 1~4 个水平软键依次是：“机器人”“机床”“运行状态”“生产数据”；

该界面第 8 个垂直软键是“Back”，按下该软键，返回上一级界面。

- (4) 时间效率信息

需要实时显示图 7 所示的 4 项时间效率信息：本次系统运行时间、程序运行总时间、切削加工时间、切削时间占比。

提示：此处的切削时间占比，指切削时间在程序运行时间中所占的比例



图 7 机器人管理界面

#### (5) 工件数量信息

可以输入某一批次工件的总数，实时显示当前已加工的件数、待加工的件数；

工件总数可以自行确定数量并输入；已加工件数随加工过程的进行而实时变化；

待加工件数=工件总数-已加工件数；

合格品率=已加工工件数/工件总数（注：此处假设已加工件为合格件）。

**成果的评判与提交：**

子任务 2 的完成情况可以现场进行评判，也可以通过提交的截图、机床文件，进行评判，需提交以下材料：

（1）所开发的界面的截图，能反映不同状态的截图至少 3 张。要求使用 PrtSc 键全屏截屏，不允许裁剪；

（2）将 easyscreen.ini 文件、界面配置 com 文件、界面开发使用的图片文件、界面开发编写的其他文件，并存放到提交最终结果的压缩包中；

（3）任务完成后，导出备份的机床文件，并存放到提交最终结果的压缩包中。（可以在其他子任务全部完成后一起导出）。

### 3.3 子任务 3：生产规划阶段（35 分）

#### 3.3.1 生产工艺分析（10 分）

**子任务描述：**遵循先面后孔、刀具最优等原则，对样件（附件 2 为样件图纸）进行加工工艺分析，从工艺数据库简表（表 3-2）中选择工序名称及刀具填写到工艺方案简表（表 3-1）中（**表 3-1 中部分工序号已固定，选手不得变更其顺序位置**），完成工艺分析后工艺方案简表做为存档文件。

**成果评判与提交：**将“表 3-1 工艺方案简表”，填写在“答题卡”中。

表 3-1 工艺方案简表

| 序号 | 工序（填写表 2 中对应工序的字母即可） | 刀具（填写表 2 中对应刀具的刀号即可） |
|----|----------------------|----------------------|
| 1  | A                    |                      |
| 2  |                      |                      |
| 3  |                      |                      |
| 4  |                      |                      |
| 5  |                      |                      |
| 6  |                      |                      |
| 7  |                      |                      |
| 8  |                      |                      |
| 9  |                      |                      |
| 10 |                      |                      |
| 11 |                      |                      |
| 12 | N                    |                      |
| 13 |                      |                      |
| 14 |                      |                      |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |

表 3-2 工艺数据库简表

| 序号 | 工序 |                       | 刀具 |                |
|----|----|-----------------------|----|----------------|
| 1  | A  | 铣削—顶面                 | T1 | ∅50mm 面铣刀      |
| 2  | B  | 顶面倒角                  | T2 | ∅16mm 立铣刀      |
| 3  | C  | 铣削—顶面内凹六边形型腔          | T3 | ∅14mm 立铣刀      |
| 4  | D  | 钻削—C 向 4×∅3mm 盲孔      | T4 | ∅6mm 立铣刀       |
| 5  | E  | 铣削—六边形外轮廓             | T5 | ∅6mm×90°NC 中心钻 |
| 6  | F  | 铣削—B 向 40×32mm 方腔     | T6 | ∅3mm 麻花钻       |
| 7  | G  | 钻削—B 向 4×∅5mm 盲孔      | T7 | ∅5mm 麻花钻       |
| 8  | H  | 钻削—B 向∅14mm 相贯孔       | T8 | ∅8mm 麻花钻       |
| 9  | I  | 铣削—B 向 40×32mm 内扩方腔   | T9 | ∅12mm 麻花钻      |
| 10 | J  | B 向倒角                 |    |                |
| 11 | K  | 重复 B 向加工工序加工其他均布 5 侧面 |    |                |
| 12 | L  | 钻削—C 向∅8mm 相贯孔        |    |                |
| 13 | M  | 铣削—C 向梯形型腔            |    |                |
| 14 | N  | 铣削 C 向倾斜平面            |    |                |
| 15 | O  | 铣削—C 向“十字”型腔          |    |                |
| 16 | P  | 铣削—顶面圆形凸台             |    |                |
| 17 | Q  | C 向倒角                 |    |                |

|    |   |                       |  |  |
|----|---|-----------------------|--|--|
| 18 | R | 重复 C 向加工工序加工其他均布 5 斜面 |  |  |
|----|---|-----------------------|--|--|

### 3.3.2 工装设计 (20 分)

**子任务描述：**基于样件图纸及机床模型，完成零件的毛坯实体、夹具体和铣刀刀柄的设计，要求：

(1) 基于零件图纸，自行设计毛坯尺寸，采用 CAD 软件完成毛坯实体的 3D 建模，并导出为 STL 格式。

(2) 依据设计的毛坯实体，基于附件 3 图纸，进行精密平口钳和平行垫铁（自定义）的设计，采用 CAD 软件完成平口钳和平行垫铁的 3D 建模，并导出为 STL 格式。

(3) 依据 HSK 63 热缩铣刀刀柄规格，基于附件 4 图纸，进行铣刀刀柄的设计，采用 CAD 软件完成刀柄体的 3D 建模，并导出为 STL 格式。

(4) 把毛坯、夹具和刀柄 STL 文件拷贝到 CMVM 指定文件夹下（CMVM 软件中以 Memory Card 形式打开,把 STL 文件拷贝在 user/sinumerik/data/prog/3d 文件夹中）。

(5) 在 CMVM 软件中，完成工装的新建，导入毛坯和夹具实体，实现毛坯和夹具的组装，并正确安装在机床的工作台上，示意图如图 8 所示。

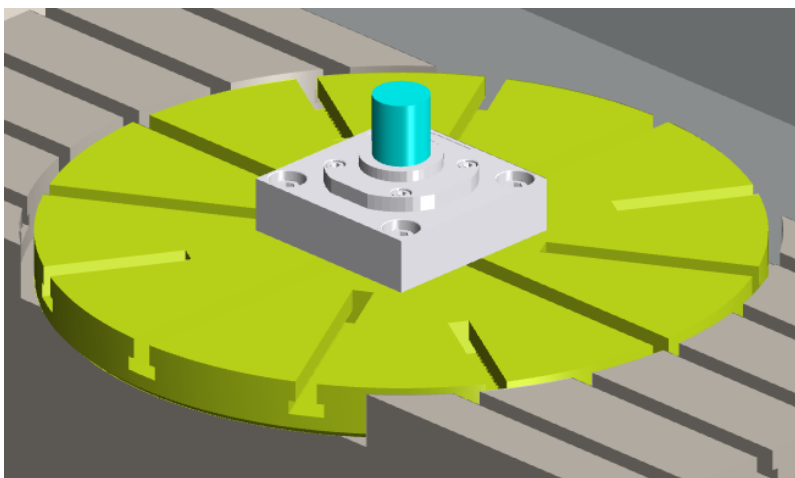


图 8 正确安装工装体

(6) 在 CMVM 软件中，完成刀柄的新建，导入刀柄实体，实现立铣刀刀具和刀柄的组装，并正确安装在机床的主轴上，示意图如图 9 所示。

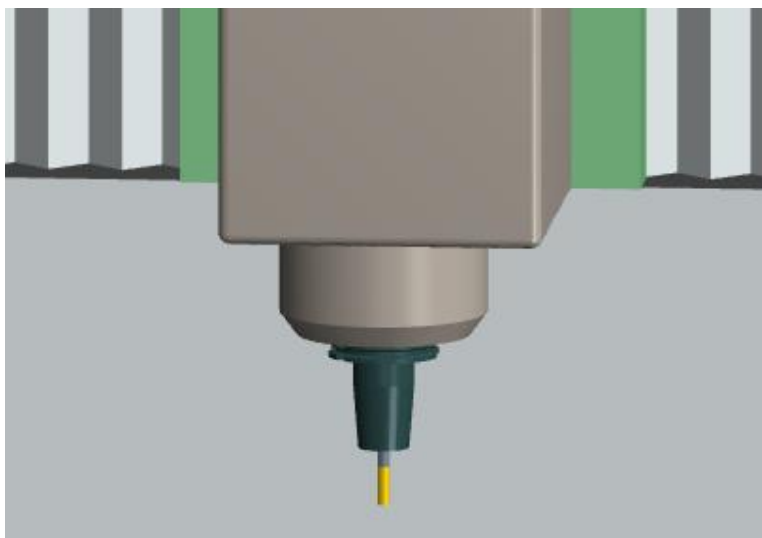


图 9 正确安装刀具体

**成果评判与提交：**

将自行设计的毛坯、夹具各部件和刀柄的 3D 实体，以 STL 格式存放在提交最终结果的压缩包中。

**3.3.3 程序编制（5 分）**

**子任务描述：**基于样件图纸及子任务 3.3.1 确定的零件加工工艺方案，完成零件的加工程序编制，

要求：

- (1) 程序编制：运行 1 个主程序，可以完成所有图纸要素的零件加工，编程方式不限；
- (2) 加工编程流程与工艺流程一致；
- (23) 所有加工内容，均需满足合理的加工工艺要求，进行粗、精加工，不得一次性加工到尺寸。

**成果评判与提交：**

将编写的零件加工程序，以文本格式存放在提交最终结果的压缩包中。

### 3.4 子任务 4：生产执行阶段（15 分）

#### 3.4.1 建立刀具信息（2 分）

**子任务描述：**基于子任务 3.3.1 确定的零件加工工艺方案，建立零件加工所需的刀具清单，要求：

(1) 在 CMVM 软件的刀具表中，按照表 3-2 工艺数据库简表中的刀具信息建立全部刀具，要求刀具名称、类型及规格与表中保持一致，并装载到对应刀位（例如：刀具名称“T1”装载刀具位置 1 号、“T2”装载刀具位置 2 号等），**严格参照图 10 格式建立刀具库**，并在编制程序中调取相应刀具。

| Loc. | Type | Tool name | ST | D | Length  | ø      |  |   | 1 | 2                                   |
|------|------|-----------|----|---|---------|--------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1    |      | T1        | 1  | 1 | 100.000 | 50.000 |  | 6 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 3    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 4    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 5    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 6    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 7    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 8    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 9    |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 10   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 11   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 12   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 13   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 14   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |
| 15   |      |           |    |   |         |        |  |   |   |                                     |

图 10 刀具信息样表

#### 成果评判与提交：

将建立的刀具信息，以完整的截图格式，按要求粘贴到答题卡文件中指定位置。

#### 3.4.2 加工验证（13 分）

**子任务描述：**调用编制完成的加工程序，在“Auto”方式下按“cycle start”运行加工程序，加工导入的毛坯实体，核对各加工要素是否完成，是否符合图纸要求：

(1) 通过编程及仿真样件的结果，对比图纸（附件 2）中的加工要素完成情况。

**成果评判与提交：**

将仿真加工的 3D 视图从工件不同角度截屏，能够反映出加工件的结构全貌，并按要求粘贴到答题卡文件中指定位置。

## 四、评分依据

### 4.1 评分相关国家及行业标准

- GB/T 26220-2010 工业自动化系统集成 机床数值控制 数控系统通用技术条件
- JB/T8801-1998《加工中心 技术条件》
- GB/T 3168 数字控制机床操作指示形象化符号
- GB/T-20957.7-2007《精密加工试件》标准
- GUI (Graphical User Interface) 行业设计规范

### 4.2 评分方式及成果提交

#### (1) 比赛时间及安排

比赛时间共 3 小时，参赛队在规定的时间内完成实践任务书要求。

#### (2) 评分方法

采用赛后专家组评分的方式，具体见该赛项的竞赛细则。

#### (3) 成果提交

最终任务结束时，将要求提交的比赛文件拷贝至分赛区提供的盘中，提交前应核对存档文件是否能够再次打开，提交完成后配合边裁进行签字，提交材料的清单及要求见表 4-1。

表 4-1 提交材料清单及要求


| 压缩包名称                                                                                               | 文件夹名称                                                                                               | 文件名称                                                                                               | 确保包含以下内容                                                                                                                             | 文件格式及要求                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>抽签组号-序号-队伍编号 | <br>抽签组号-序号-队伍编号 | <br>抽签组号-序号.doc   | 子任务 3.1.1.1 指定机械部件设计的 3D 模型截图<br>子任务 3.1.1.2 完整 3D 机床模型截图<br>子任务 3.1.2 PLC 调试功能截图<br>子任务 3.2 功能开发截图                                  | 所有内容填写或粘贴在答题卡模板中。保存 word 版本 1 个、pdf 版本 1 个         |
|                                                                                                     |                                                                                                     | <br>抽签组号-序号.pdf   | 子任务 3.3.1 工艺方案简表<br>子任务 3.4.1 零件加工所需的刀具信息表截图<br>子任务 3.4.2 加工完成后工件不同角度的 3D 截图                                                         |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     | <br>抽签组号-序号     | 子任务 3.1.1.1 指定机械部件设计 3D 模型文件<br>子任务 3.1.1.2 完整的 3D 机床模型文件.mkc<br>子任务 3.1.2 在 TIA 环境中的 PLC 调试程序.zap17<br>子任务 3.1.2 CMVM 虚拟机床的机床文件.vcp | 将 TIA 程序、CMVM 虚拟机床文件放到一个文件夹                        |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    | 子任务 3.2 easyscreen.ini、slamconfig.ini、custom.ini 文件                                                                                  |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    | 子任务 3.2 界面配置文件.com 文件                                                                                                                |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    | 子任务 3.2 界面开发使用的图片文件                                                                                                                  |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     | <br>抽签组号-序号     | 子任务 3.2 界面开发编写的其他文件（如有）                                                                                                              | 将界面开发编写的程序、编辑的图片、毛坯、夹具各部件和刀柄的 STL 文件、零件加工程序放到一个文件夹 |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    | 子任务 3.3.2 毛坯、夹具各部件和刀柄的 STL 文件                                                                                                        |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    | 子任务 3.3.3 零件加工程序（文本格式）                                                                                                               |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                     | <br>抽签组号-序号.vcp | 所有任务完成后，导出机床文件                                                                                                                       | 子任务 3.1 的机床文件、子任务 3.2、3.3、3.4 的机床文件，共 2 个机床文件.vcp  |

**备注：**比赛所形成的知识产权归属于各参赛队所有，但全国竞赛组委会享有对方案非营利性使用权利。


附件 1.1 开机画面背景图




附件 1.2 机器人管理界面背景图

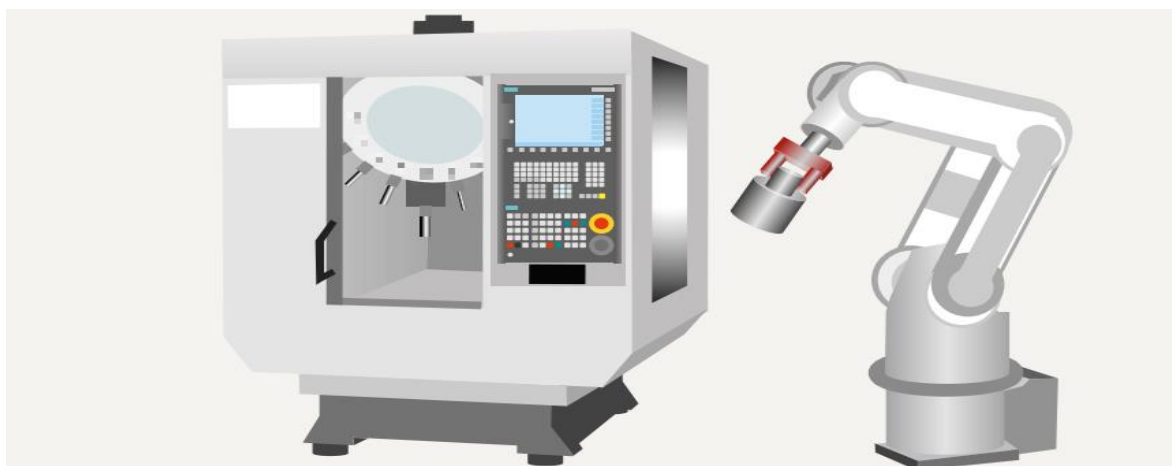


附件 2 样件零件图：

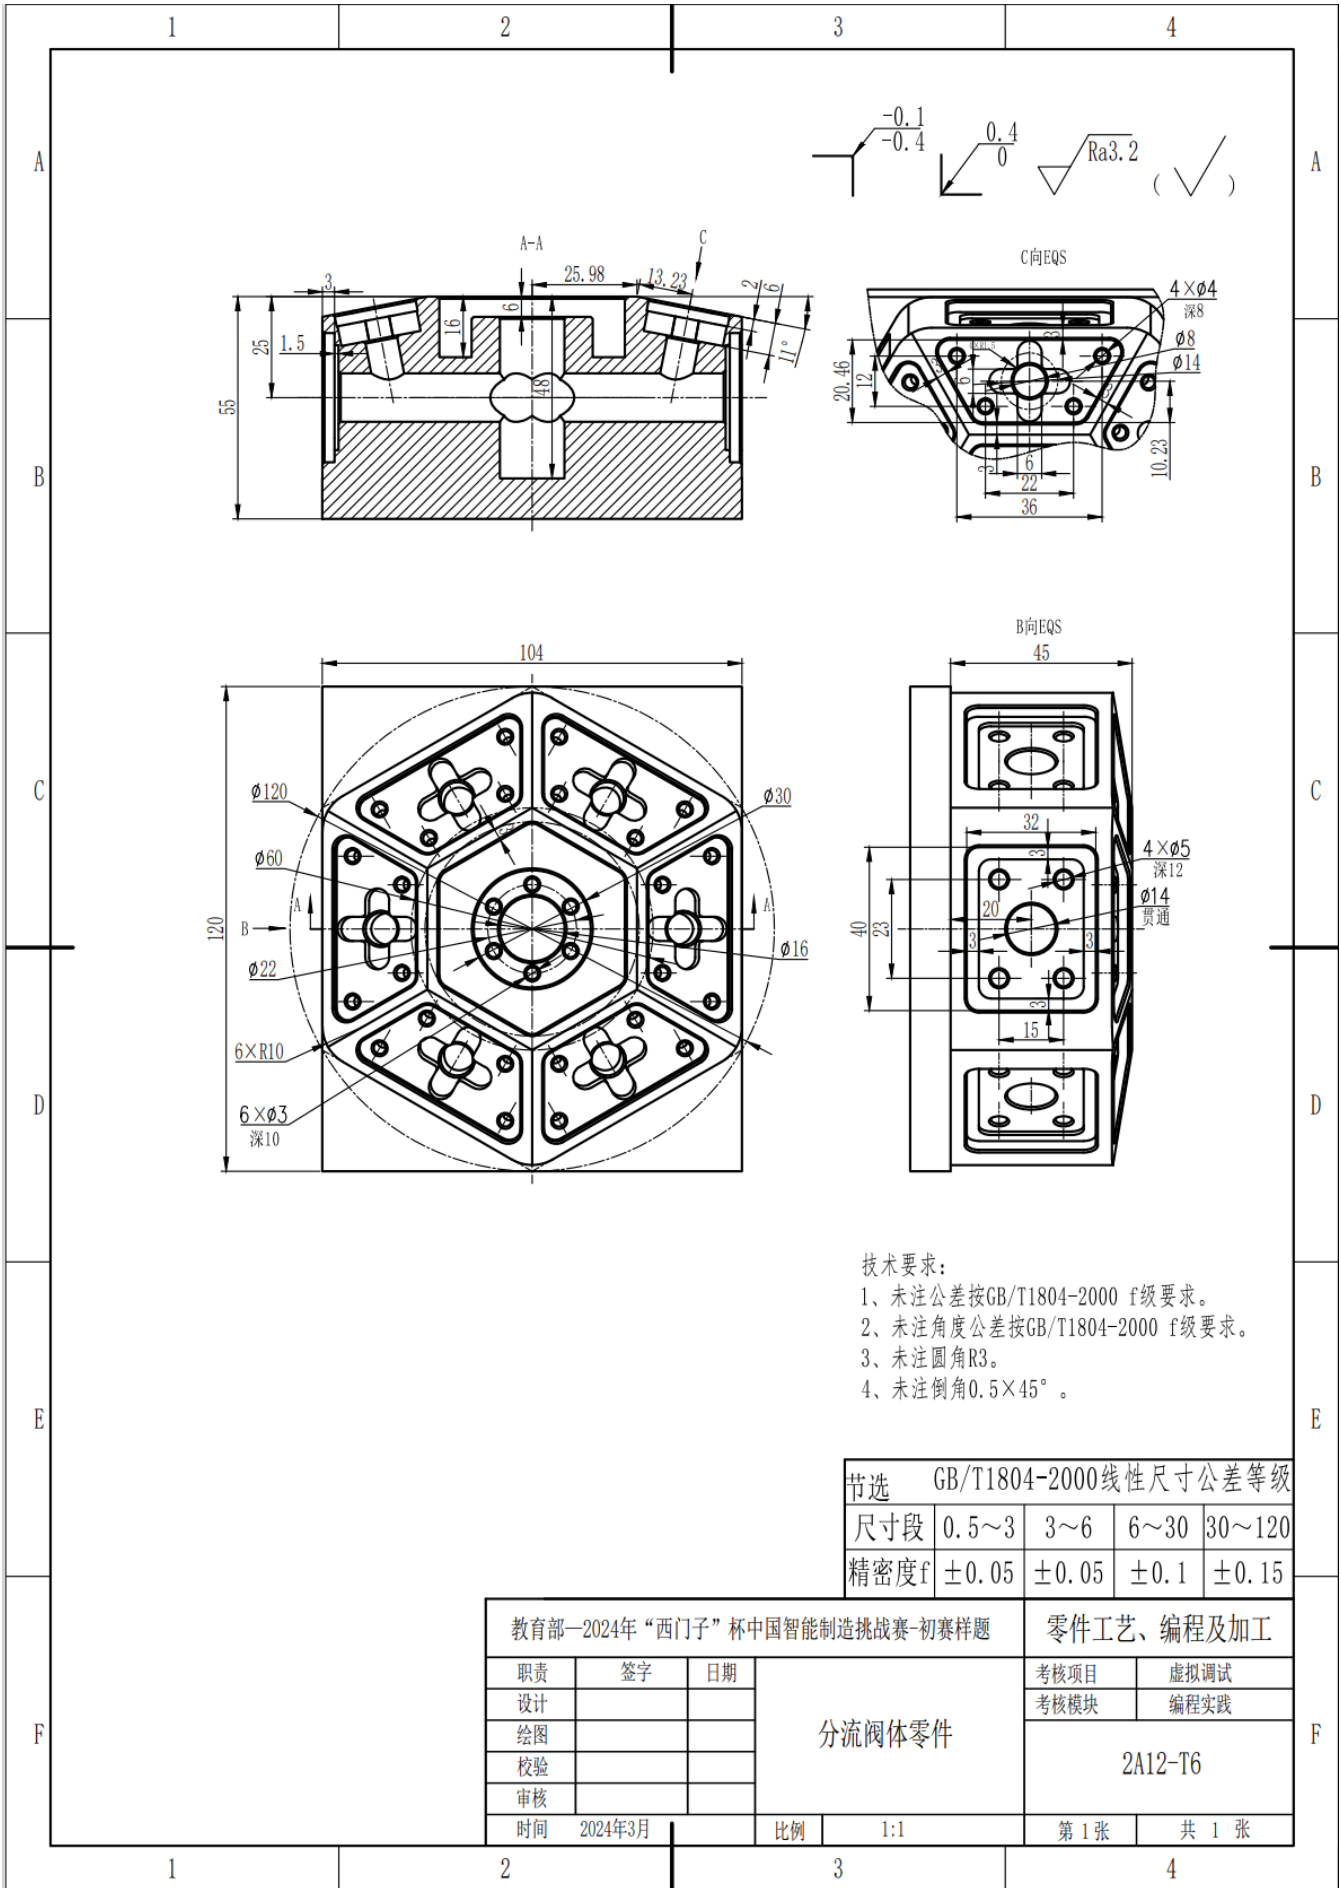


附件 3.1 精密平口钳总装配图：

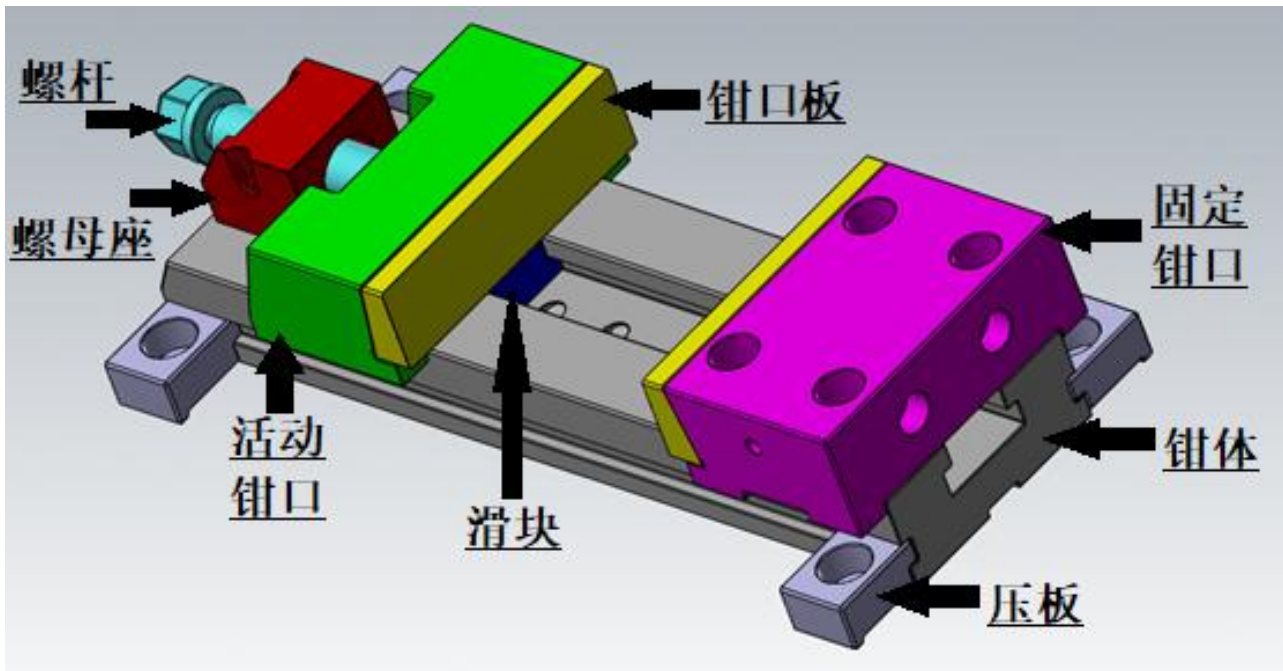


附件 3.2 钳体零件图：

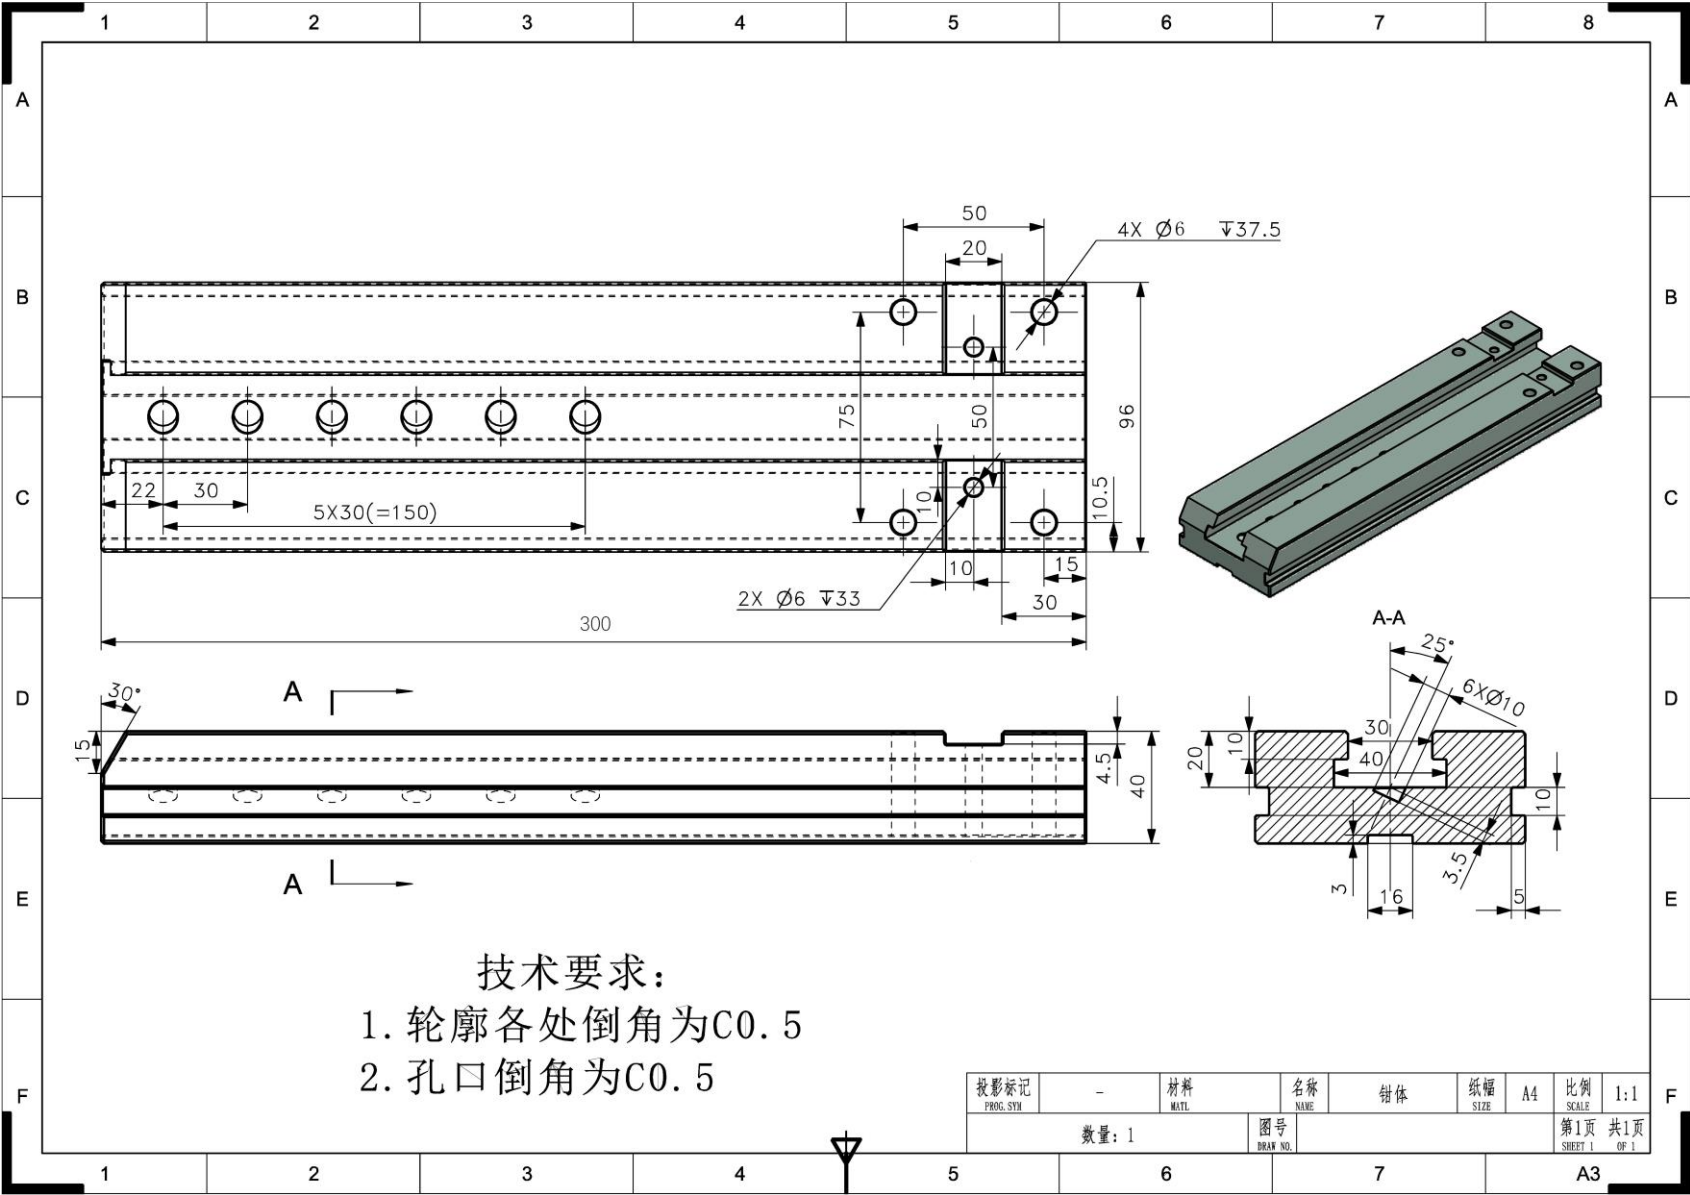


附件 3.3 固定钳口零件图：

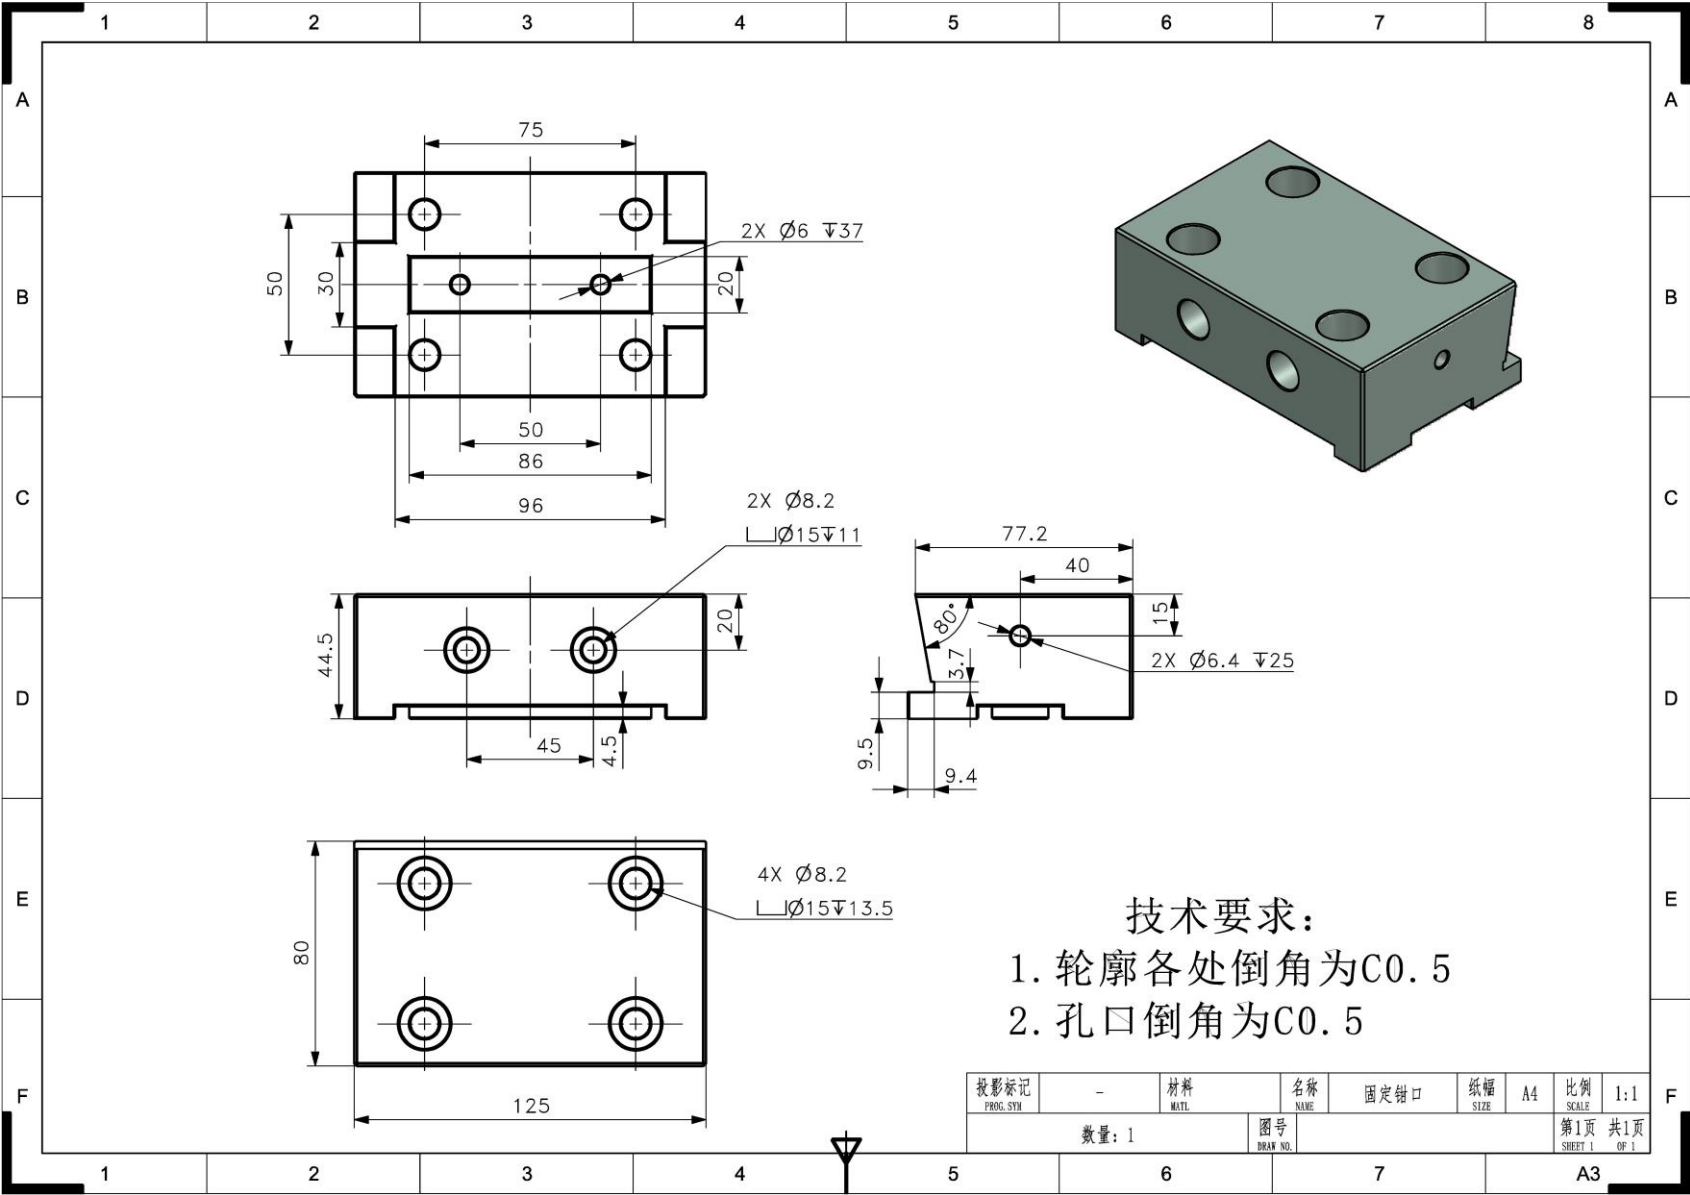


附件 3.4 活动钳口零件图：

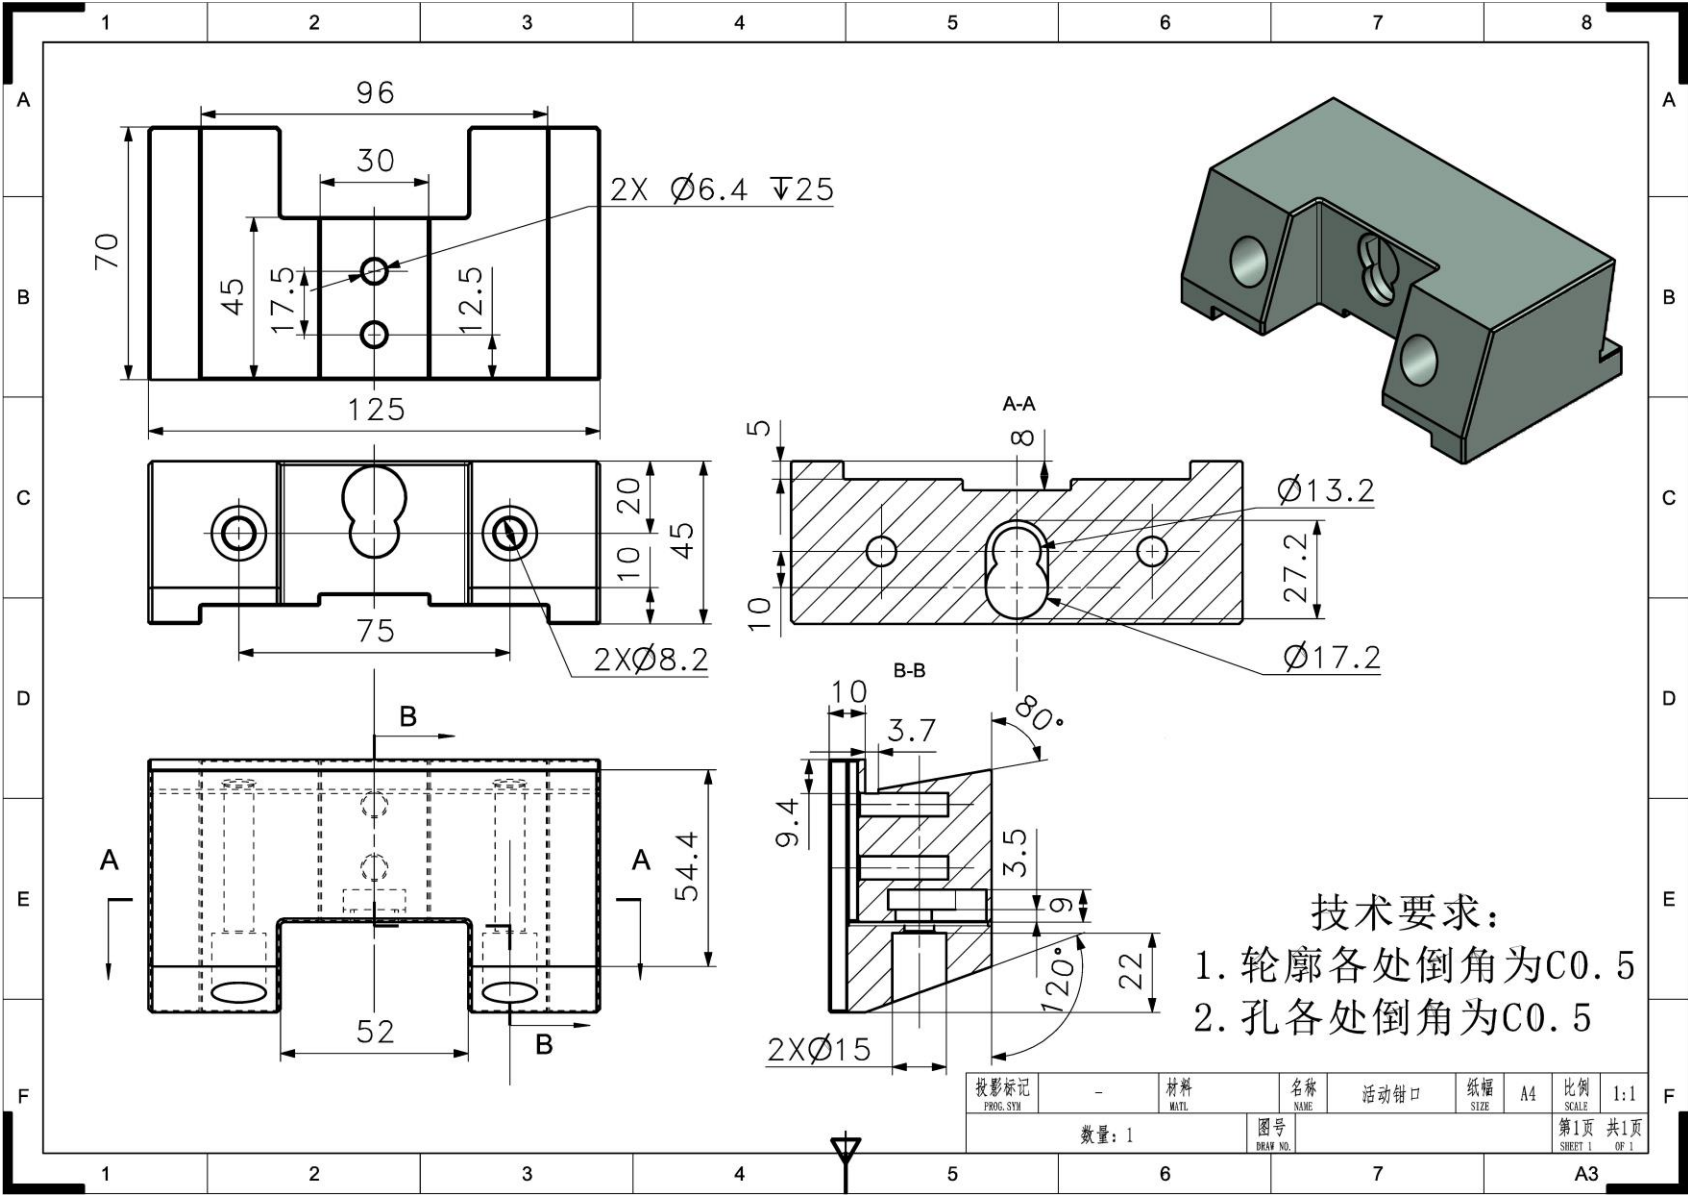


附件 3.5 钳口板零件图：

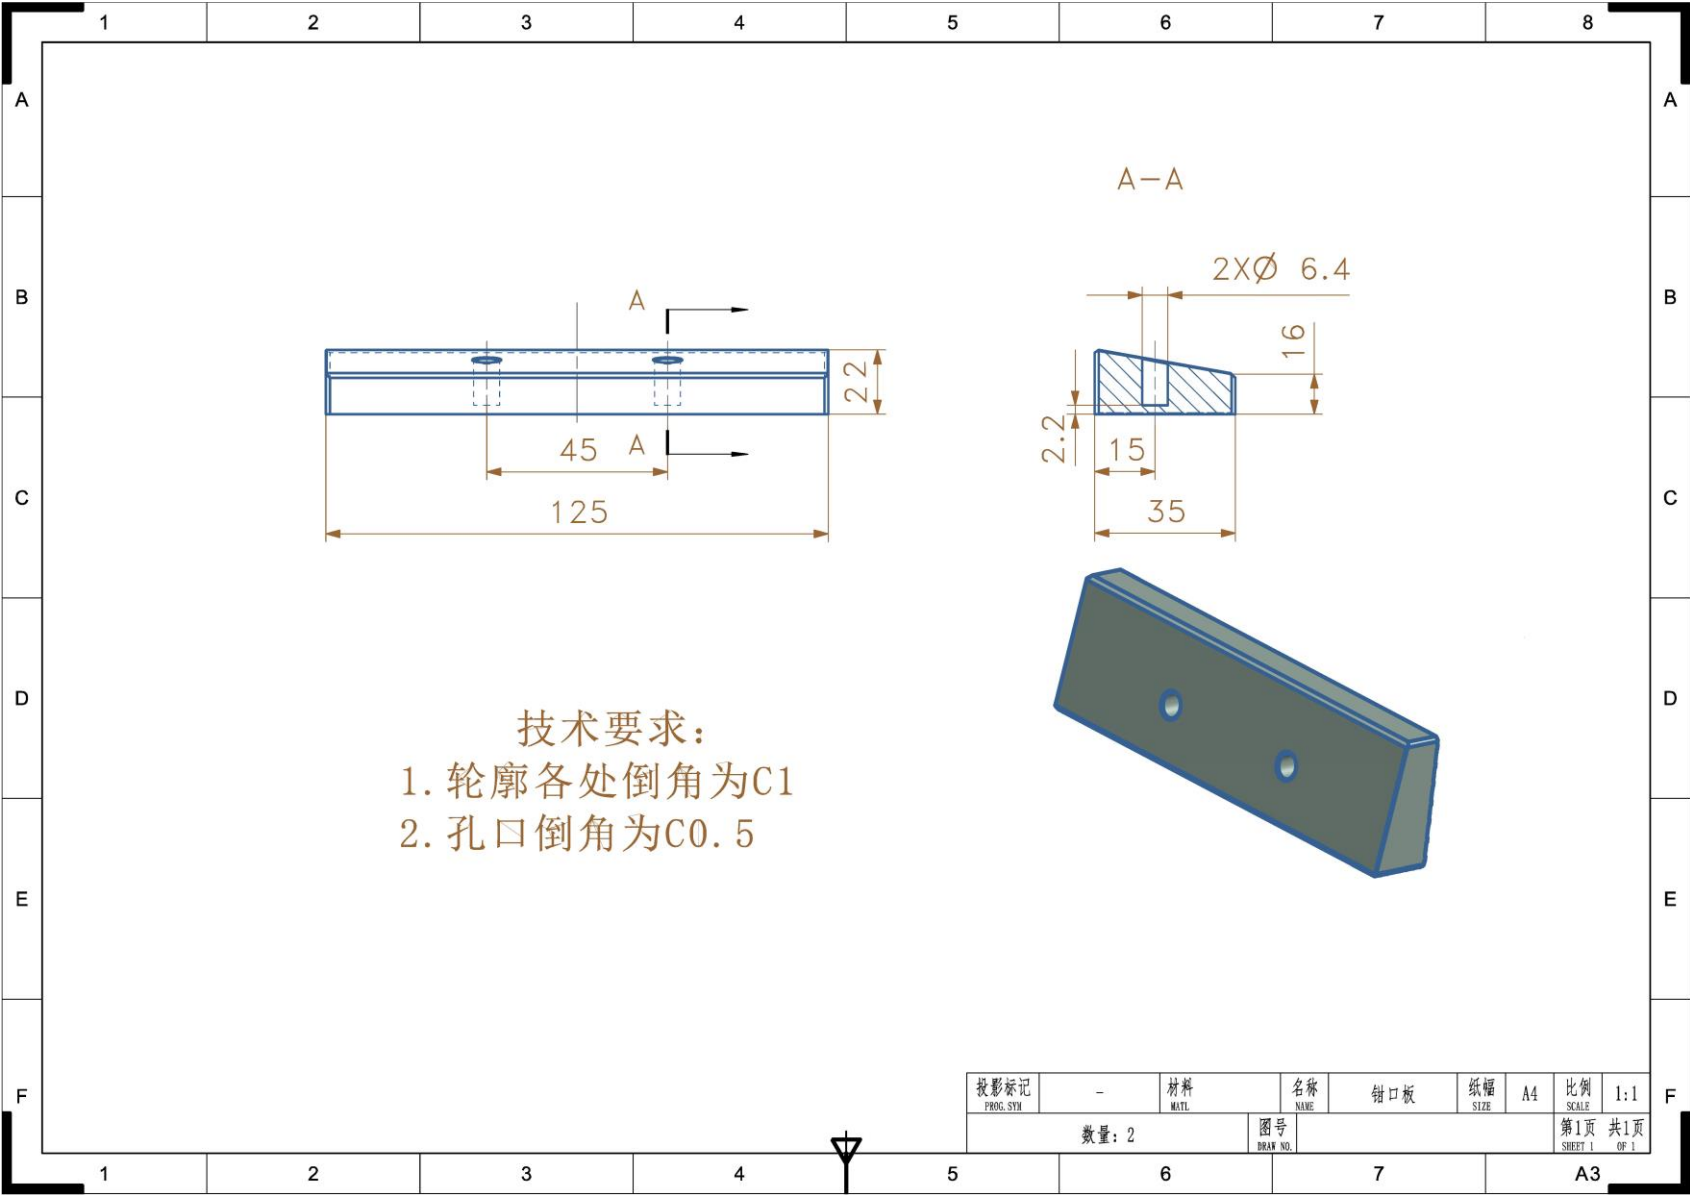


附件 3.6 滑块零件图：

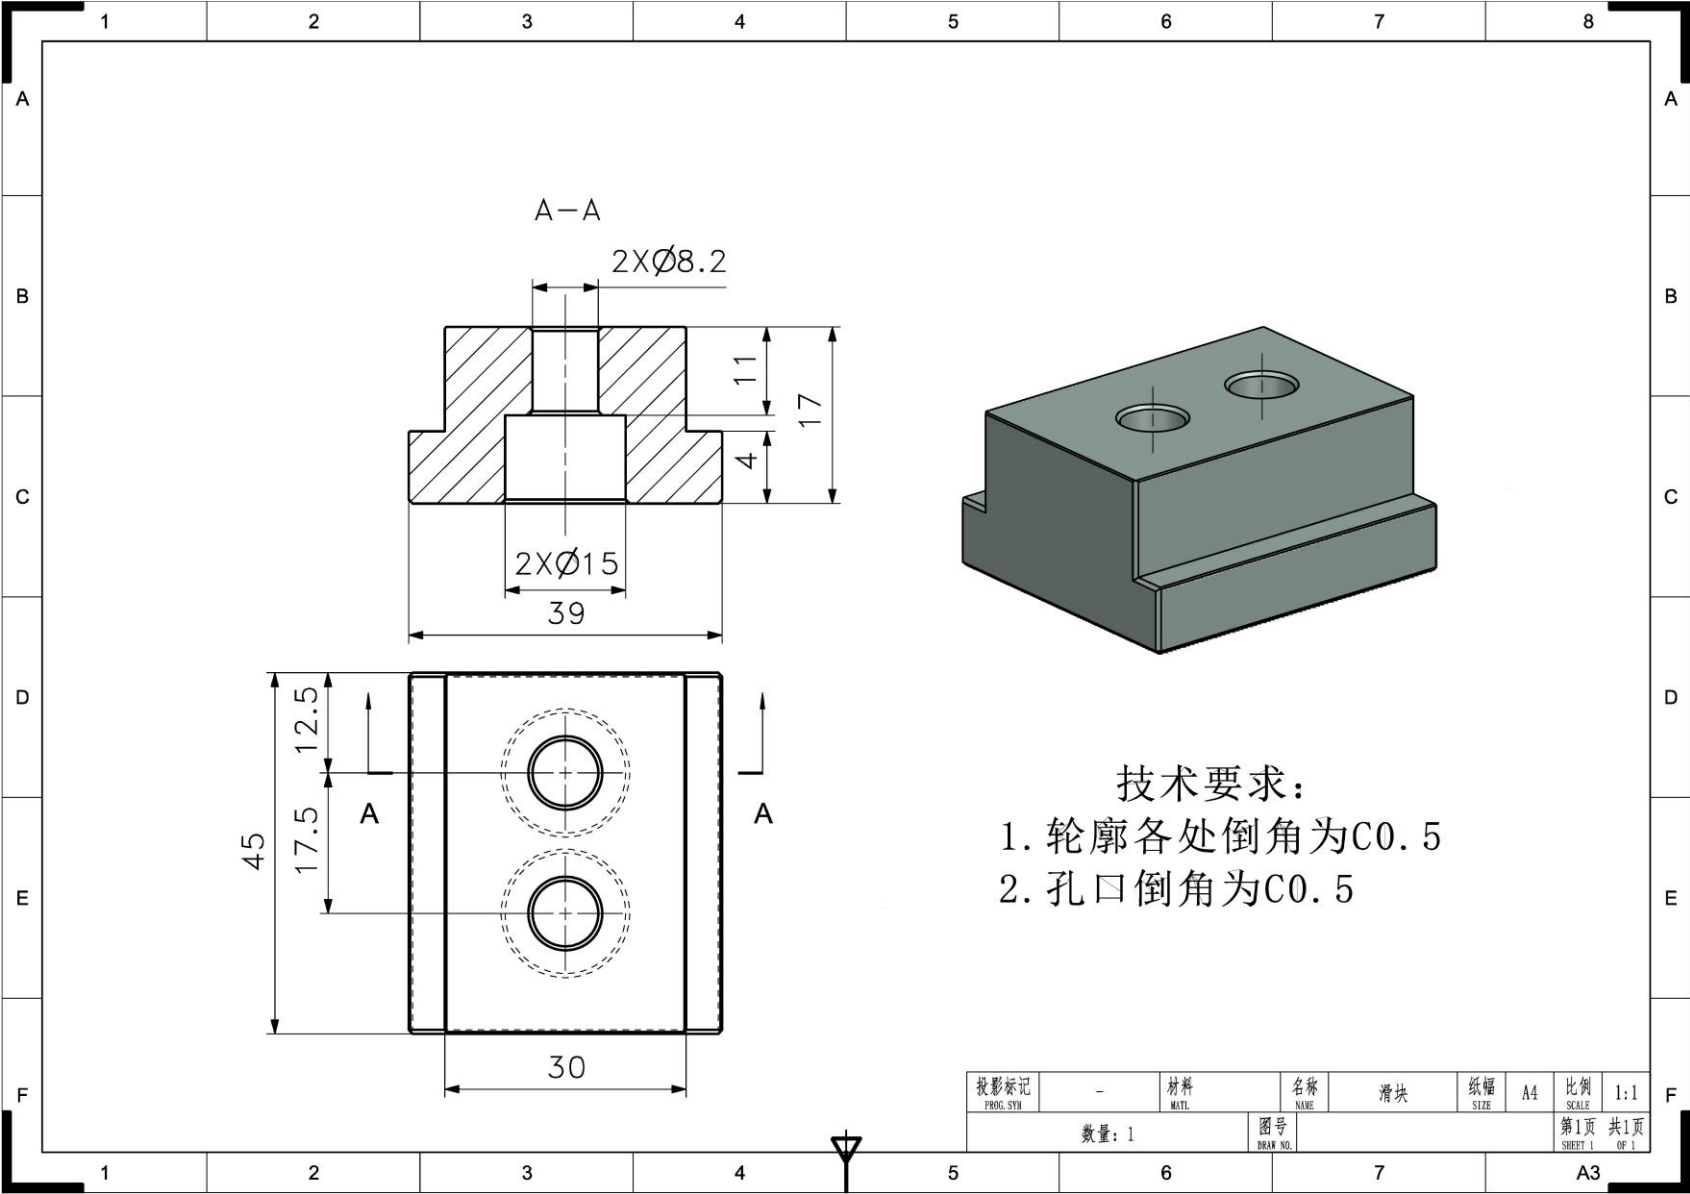


附件 3.7 压板零件图：

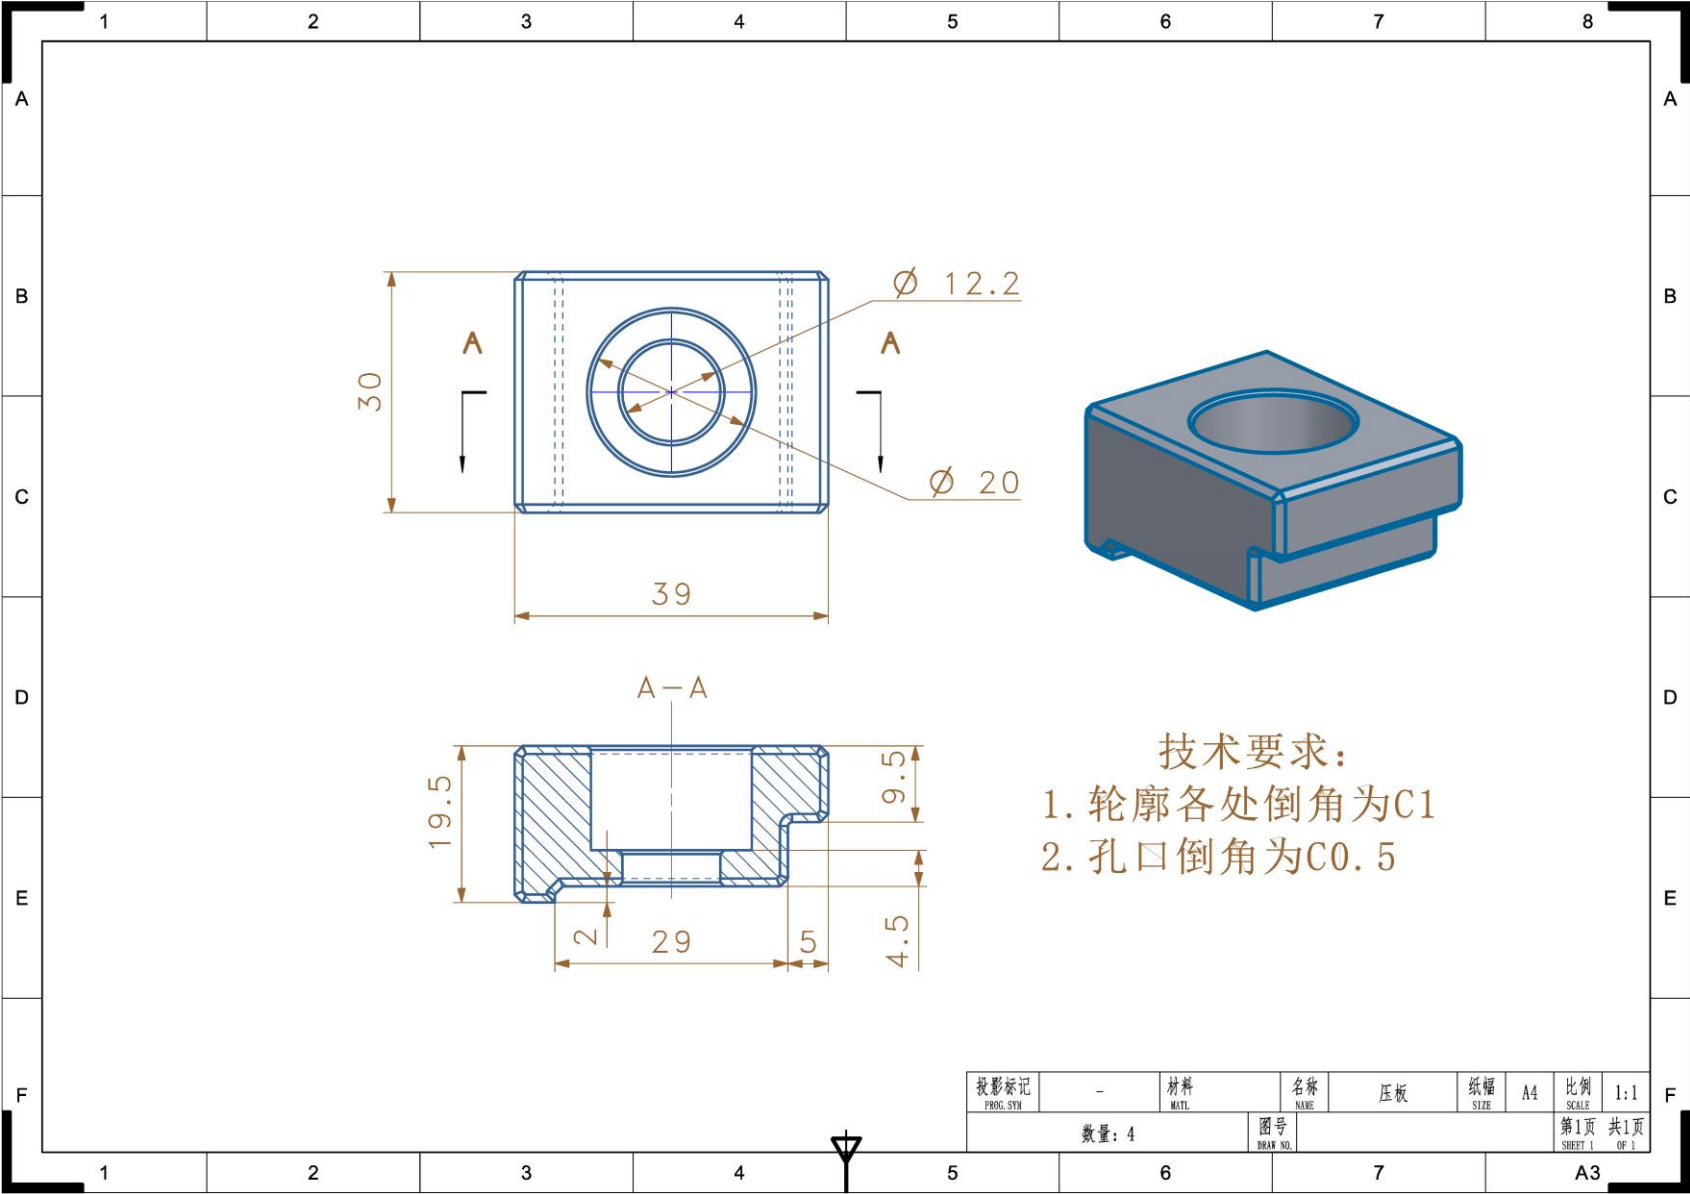


附件 3.8 螺杆零件图：

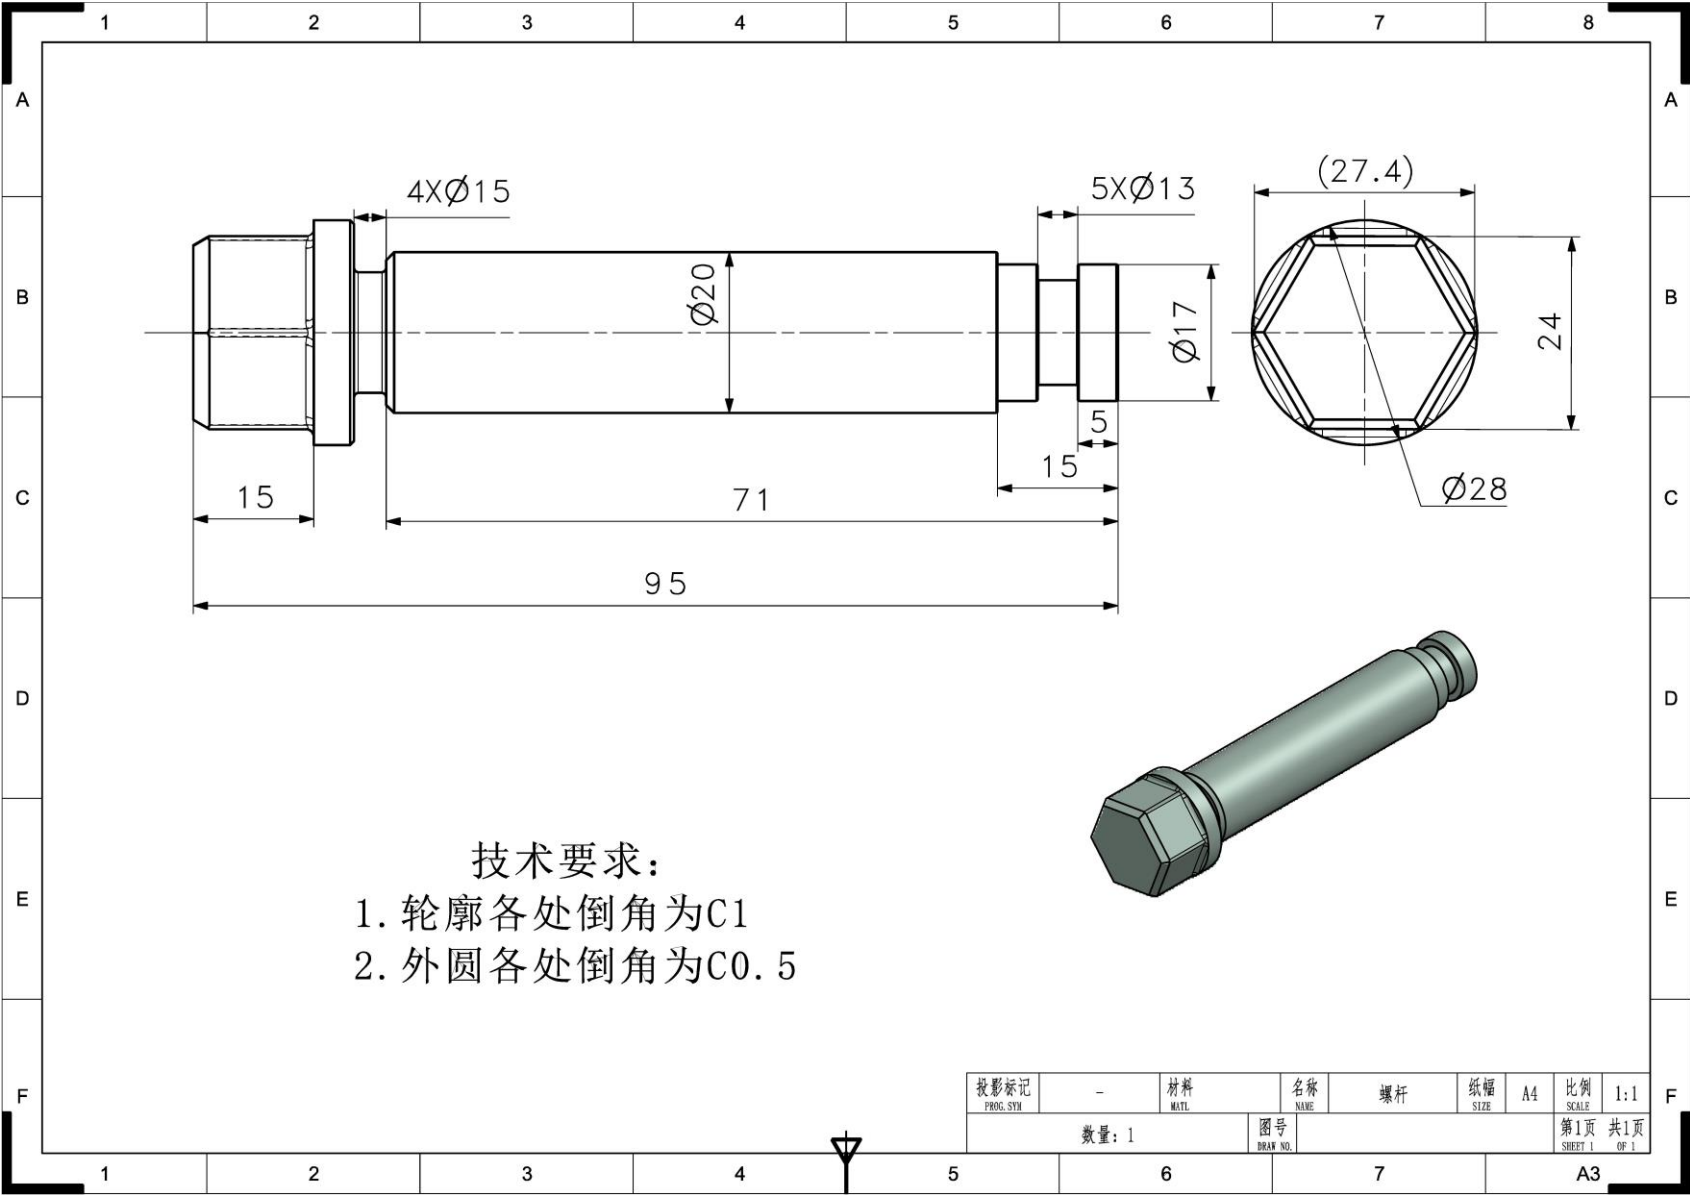

附件 3.9 螺母座零件图：

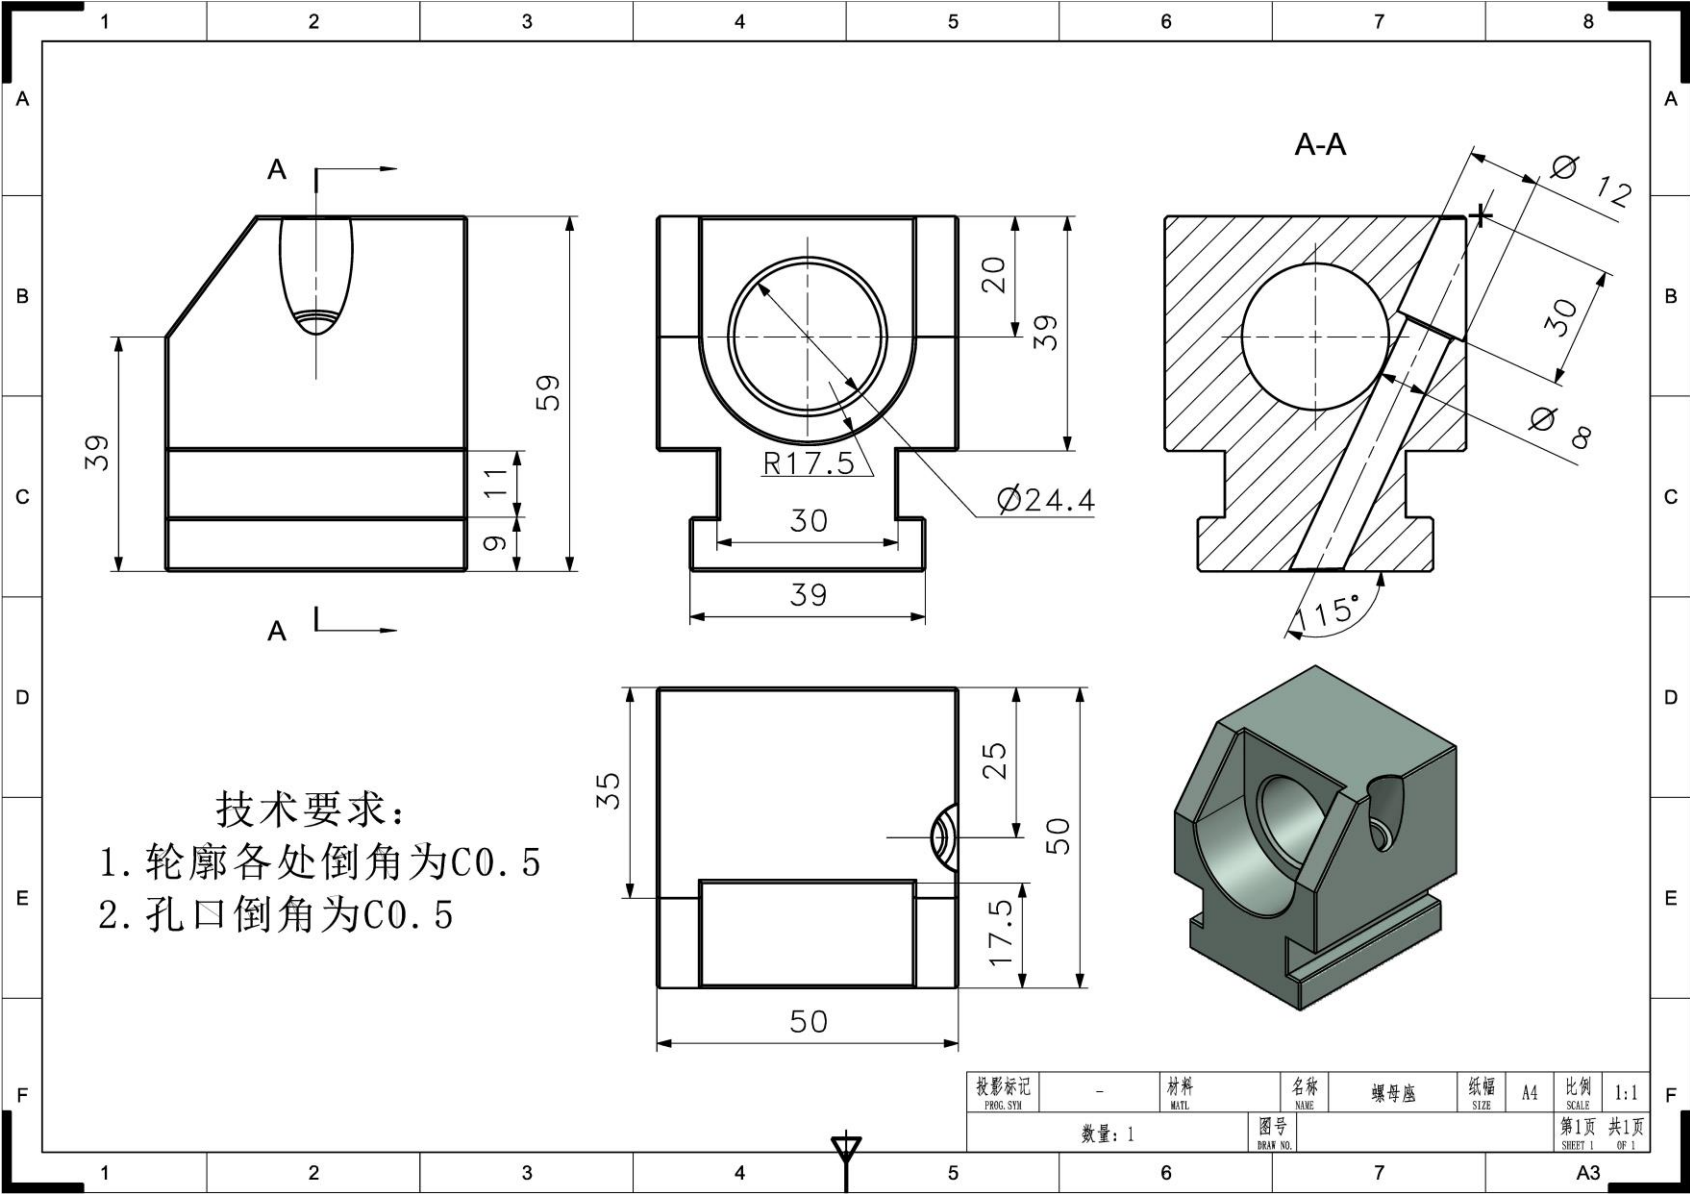

# 附件 4 刀柄零件图：

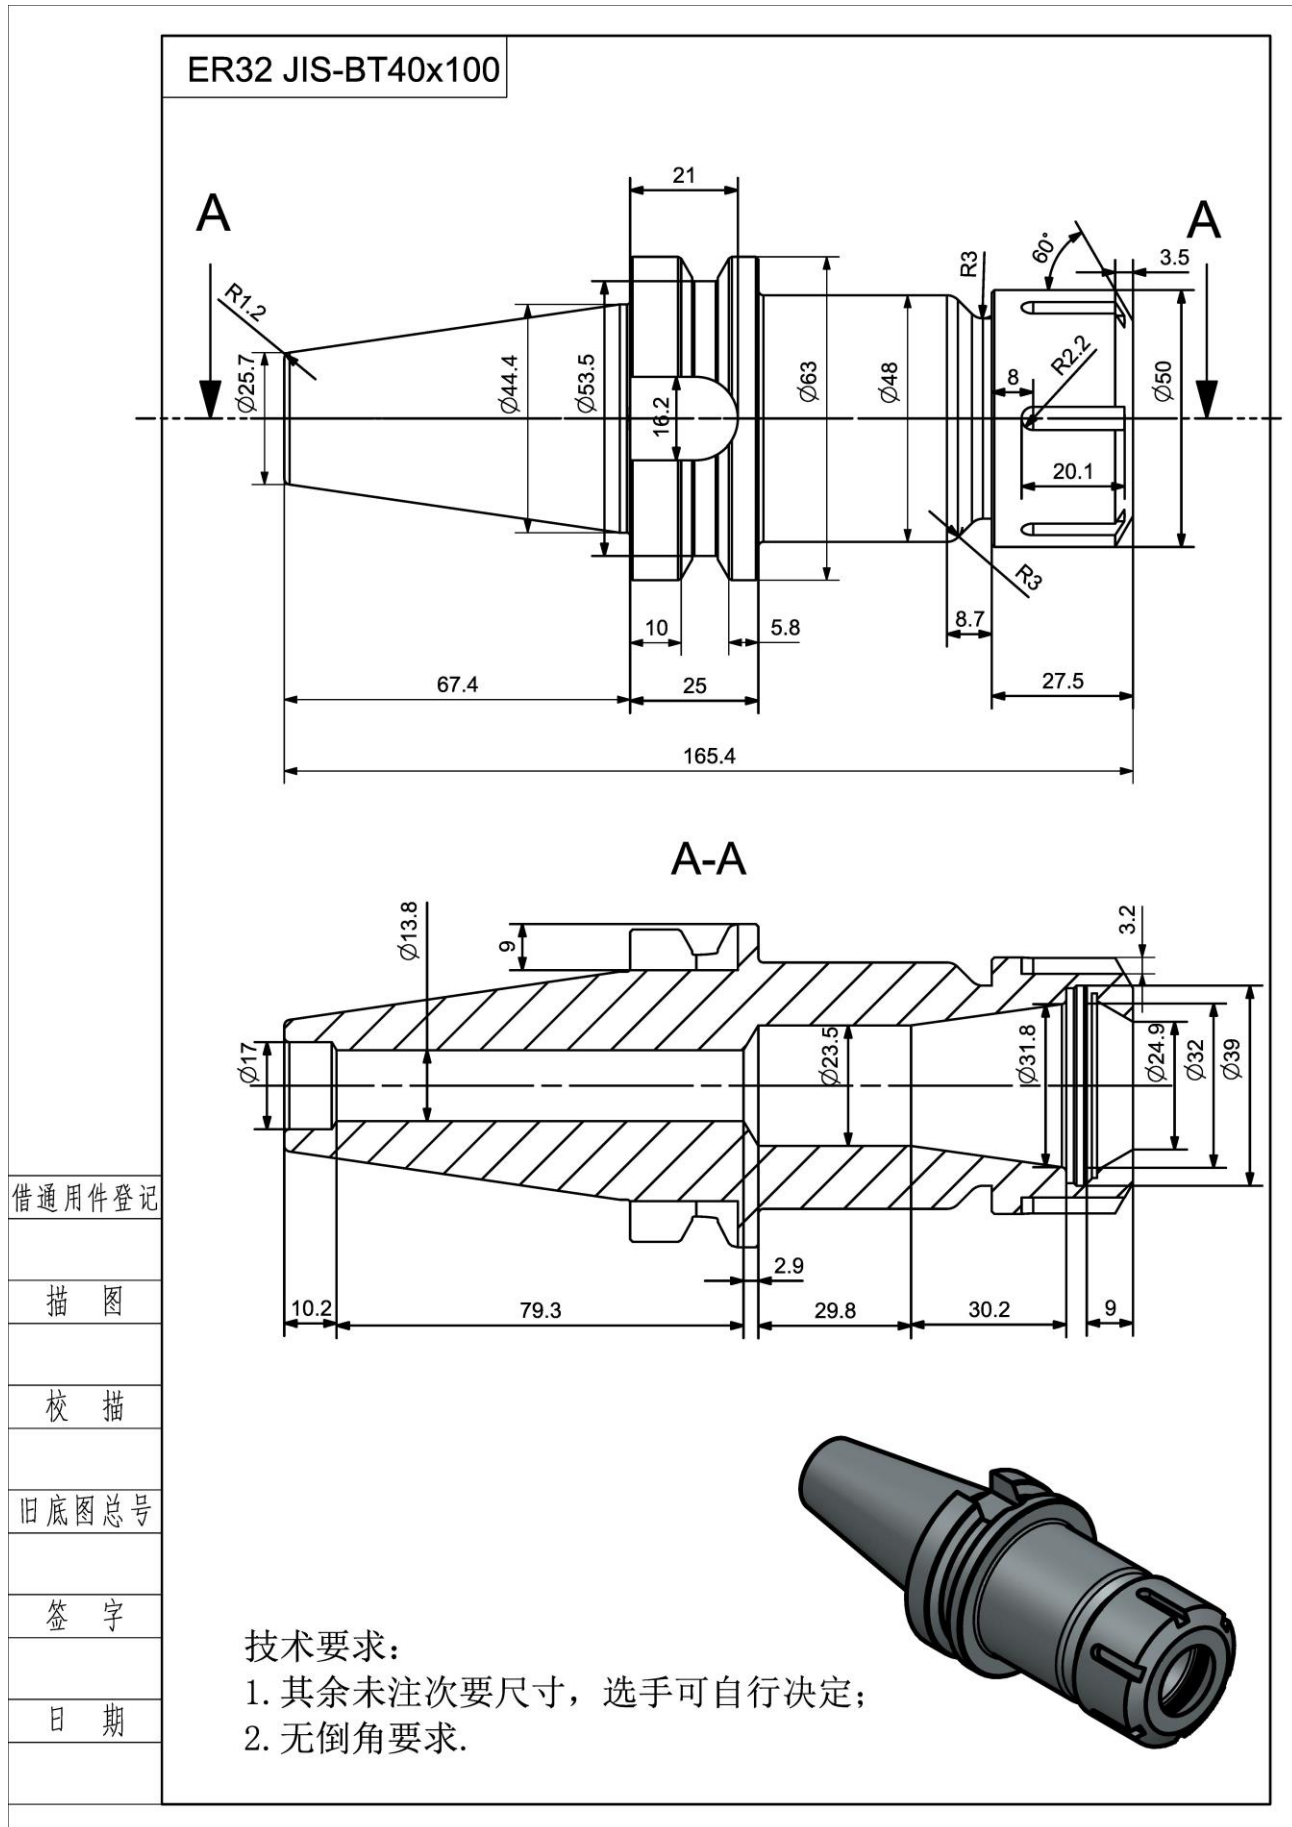

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期